

SIEMENS


SIMATIC

Система автоматизации S7-300

Введение

Издание 10/2001

**Ввод в действие, первые шаги
CPU 314C: Позиционирование с
помощью цифровых выходов**

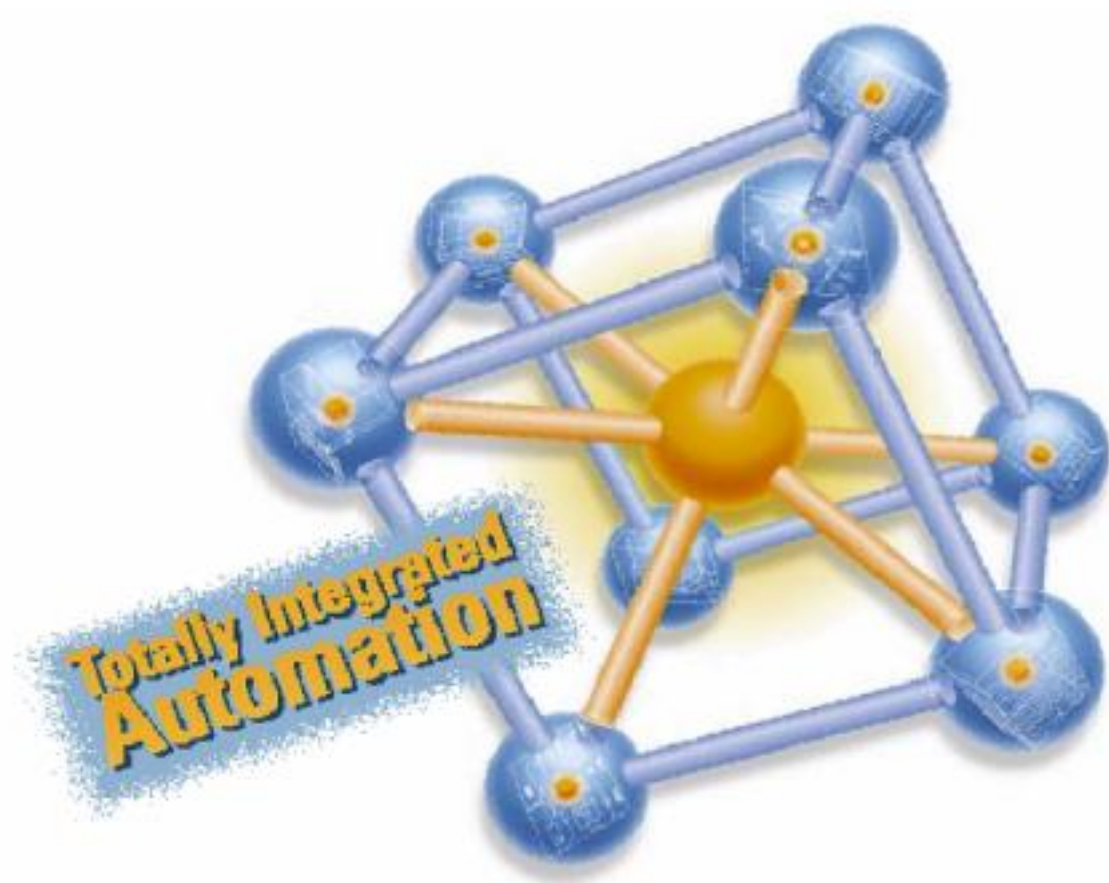

Industrial automation

Elincom Group

 European Union: www.elinco.eu

 Russia: www.elinc.ru

Введение

В этом руководстве на конкретном примере показано, как за пять шагов ввести в действие полностью работоспособное приложение, а затем выполнить перемещение. В этом примере вы познакомитесь с основными функциями аппаратного и программного обеспечения и научитесь, как определять и проверять параметры, зависящие от приложения. Ссылки на руководство должны дать вам первое представление о содержащейся в нем информации.

В зависимости от опыта, затраты времени на проработку этого примера обычно составляют от одного до двух часов.

Предпосылки

Должны быть выполнены следующие предпосылки:

- У вас есть станция S7-300, состоящая из блока питания и CPU 314C-2 DP/PtP.
- На вашем PG правильно установлен STEP 7 (\geq V5.1 + Servicepack 2).
- У вас есть компакт-диск с примерами проектов, или вы получили эти примеры через Интернет.
- Вы создали проект для станции S7-300.
- PG подключен к CPU.
- У вас есть внешний источник питания 24 В постоянного тока, датчик, привод, а также такие необходимые принадлежности, как фронтштекер и материалы для электрического монтажа.
- Вы предусмотрели аппаратные конечные выключатели и аварийный выключатель для обеспечения безопасности установки и обслуживающего персонала.
- CPU правильно подключен к источнику питания.




Предупреждение

S7-300, как составная часть установок или систем, требует, в зависимости от области применения, соблюдения специальных правил и предписаний. Обратите, пожалуйста, внимание на действующие предписания по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев, напр., IEC 204 (Устройства аварийного отключения).

Несоблюдение этих предписаний может привести к тяжелым телесным повреждениям, а также к повреждению машин и оборудования.

Структура примера

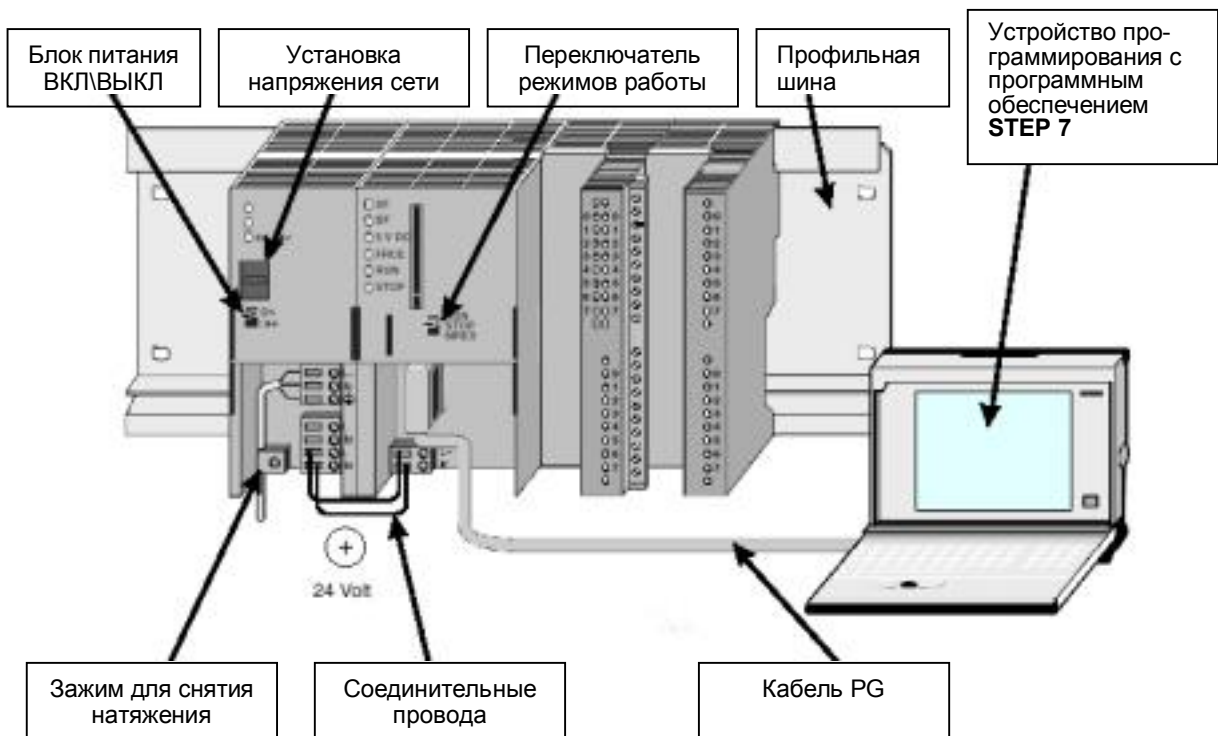



1-й шаг: Подключение

**Предупреждение**

Вы можете войти в соприкосновение с находящимися под напряжением проводами, если блок питания PS 307 включен и сетевая подводка PS соединена с сетью.

Выполняйте электрический монтаж S7-300 только в обесточенном состоянии!

Шаг	Подключение блока питания к CPU
1	Вставьте соединенный с проводкой фронтштекер в CPU и закрепите его винтами.
2	Подключите напряжение питания цифровых входов и выходов: <ul style="list-style-type: none"> • 24 В к X2, контакты 1 и 31 • массу к X2, контакты 20 и 40
3	Подключите инкрементный датчик к источнику питания 24 В.
4	Подключите сигналы датчика к X2 (контакты с 2 по 4).
5	Подключите к блоку питания контакторную схему.
6	Подключите линии контакторной схемы к X2 (контакты с 32 по 35 и контакт 40).
7	Удалите изоляцию на экранированных кабелях и закрепите экран кабеля в зажиме для присоединения экрана. Используйте для этого клеммы для экрана.

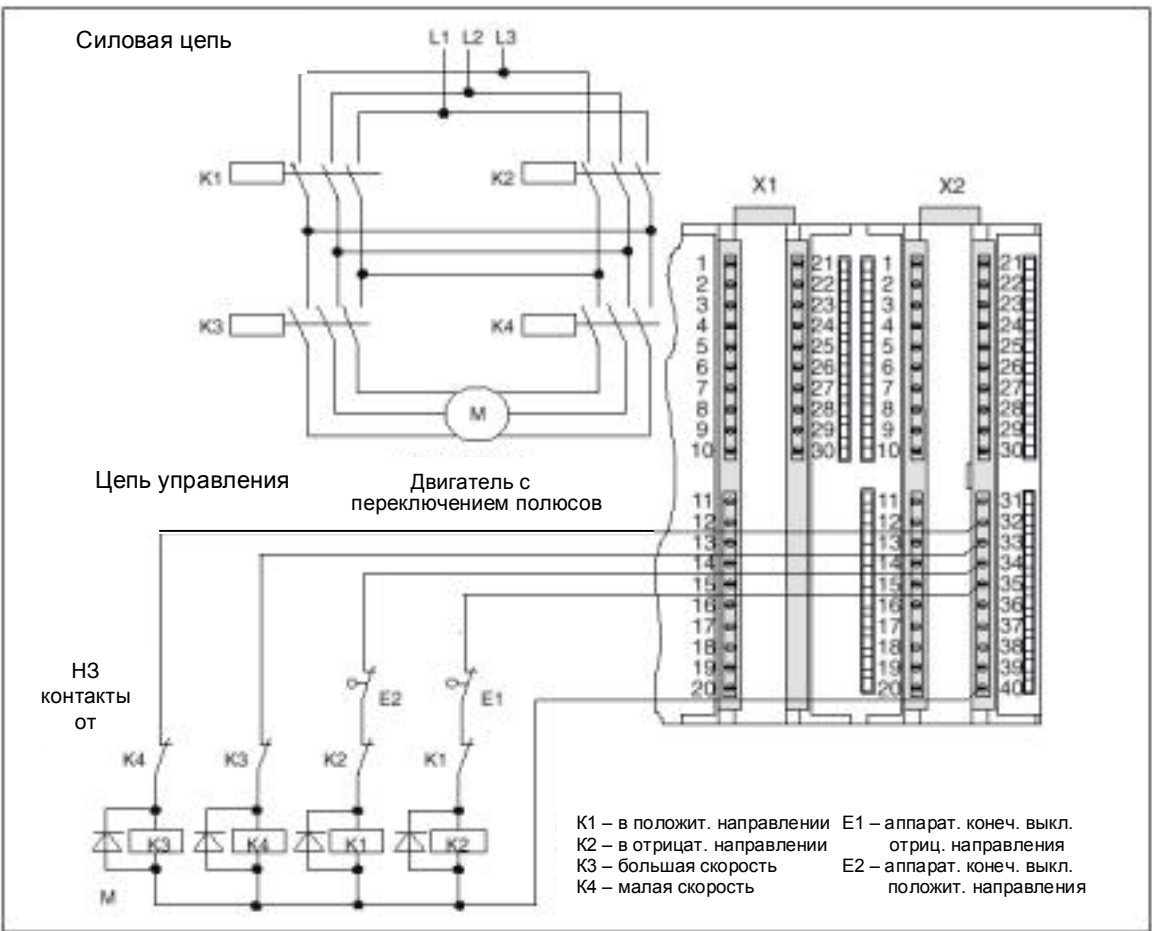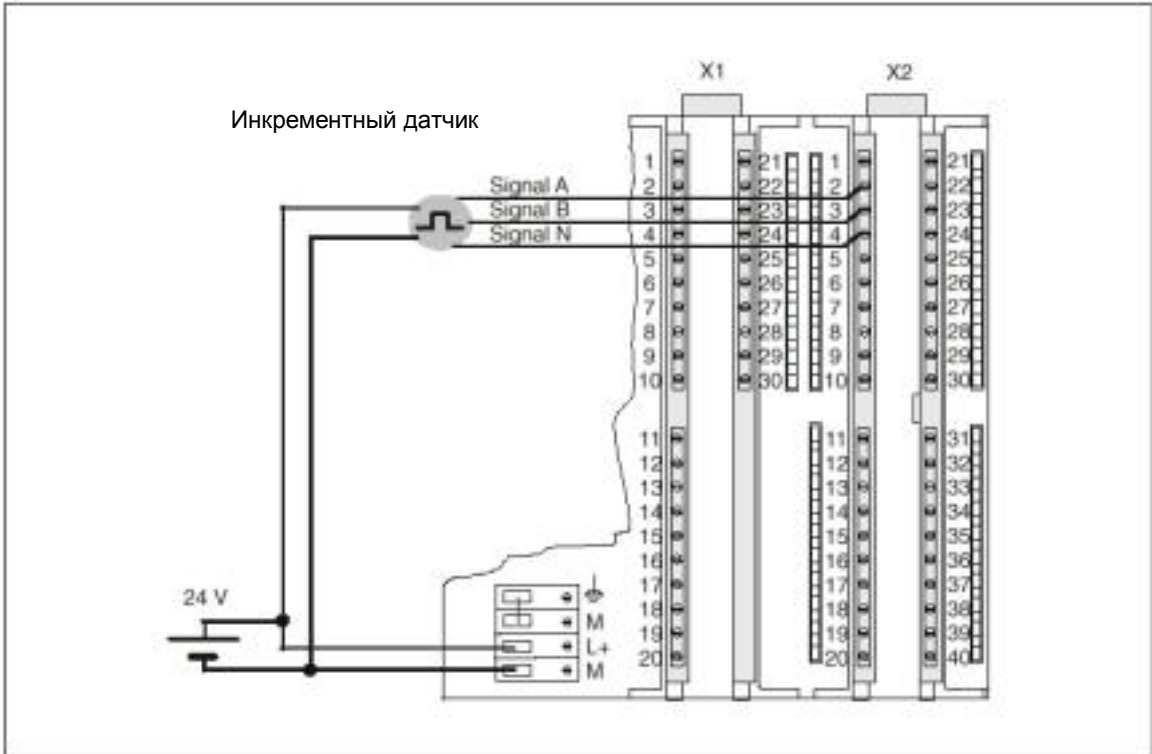

В следующих распределениях контактов штекеров описаны только те присоединения, которые имеют значение для соответствующего вида позиционирования. Остальные присоединения вы найдете в руководстве в главе “Подключение”.

Штекер X2:

Контакт	Имя/адрес	Функция
1	1 L+	24 В, напряжение питания входов
2	DI+0.0	Сигнал А датчика
3	DI+0.1	Сигнал В датчика
4	DI+0.2	Сигнал N датчика
5	DI+0.3	Измерение длины
6	DI+0.4	Переключатель опорной точки
20	1 M	Масса
31	3 L+	24 В, напряжение питания выходов
32	DO+1.0	Цифровой выход Q0
33	DO+1.1	Цифровой выход Q1
34	DO+1.2	Цифровой выход Q2
35	DO+1.3	Цифровой выход Q3
40	3 M	Масса

2-й шаг: Установка примера проекта

Есть следующие две возможности для установки примера проекта:


С компакт-диска:

Шаг	Действие	Результат
1	Запустите программу инсталляции на CD двойным щелчком на файле SETUP.EXE в папке SETUP.	Программа инсталляции запускается.
2	Следуйте командам программы инсталляции.	

Из Интернета:

Шаг	Действие	Результат
1	Откройте каталог с примерами проектов и запустите программу инсталляции двойным щелчком на файле SETUP.EXE.	Программа инсталляции запускается
2	Следуйте командам программы инсталляции.	

3-й шаг: Параметризация

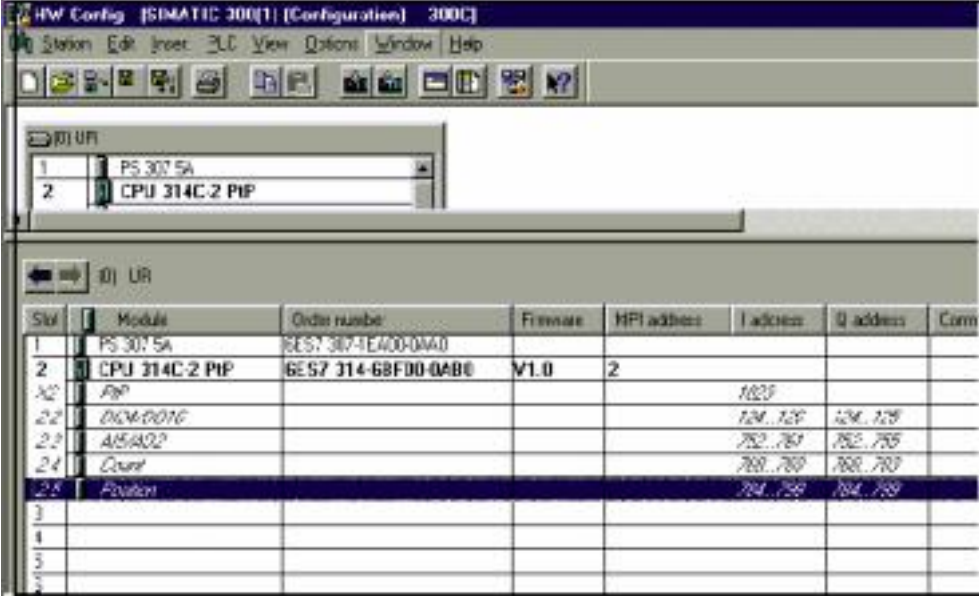Шаг	Действие	Результат																																																																																																																
1	Откройте свой проект в SIMATIC Manager	Открывается разделенное на две части окно с заголовком вашего проекта.																																																																																																																
2	Вызовите в своем проекте конфигурационную таблицу HW Config.	 <table border="1" data-bbox="343 761 1311 1030"> <thead> <tr> <th>Slot</th> <th>Module</th> <th>Order number</th> <th>Firmware</th> <th>MPI address</th> <th>I address</th> <th>Q address</th> <th>Conn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PS 307 5A</td> <td>6ES7 307-1EA00-0AA0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CPU 314C-2 DP</td> <td>6ES7 314-6BF00-0AB0</td> <td>V1.0</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>DP</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>128</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>DIG-OUT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>128..129</td> <td>128..129</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>AI/AO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>768..769</td> <td>768..769</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.4</td> <td>Count</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>768..769</td> <td>768..769</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.5</td> <td>Position</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>768..769</td> <td>768..769</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Slot	Module	Order number	Firmware	MPI address	I address	Q address	Conn	1	PS 307 5A	6ES7 307-1EA00-0AA0						2	CPU 314C-2 DP	6ES7 314-6BF00-0AB0	V1.0	2				2.1	DP				128			2.2	DIG-OUT				128..129	128..129		2.3	AI/AO				768..769	768..769		2.4	Count				768..769	768..769		2.5	Position				768..769	768..769		3								4								5								6								7								8							
Slot	Module	Order number	Firmware	MPI address	I address	Q address	Conn																																																																																																											
1	PS 307 5A	6ES7 307-1EA00-0AA0																																																																																																																
2	CPU 314C-2 DP	6ES7 314-6BF00-0AB0	V1.0	2																																																																																																														
2.1	DP				128																																																																																																													
2.2	DIG-OUT				128..129	128..129																																																																																																												
2.3	AI/AO				768..769	768..769																																																																																																												
2.4	Count				768..769	768..769																																																																																																												
2.5	Position				768..769	768..769																																																																																																												
3																																																																																																																		
4																																																																																																																		
5																																																																																																																		
6																																																																																																																		
7																																																																																																																		
8																																																																																																																		
3	Дважды щелкните на submodule "Positioning [Позиционирование]".	Открывается диалоговое окно "Positioning properties [Свойства позиционирования]"																																																																																																																
4	Выберите "Positioning with digital outputs [Позиционирование с помощью цифровых выходов]" и выполните в закладках drive [привод], axis [ось] и encoder [датчик] настройки в соответствии с вашей установкой.																																																																																																																	
5	Подтвердите введенные вами данные с помощью ОК.	Диалоговое окно "Positioning properties [Свойства позиционирования]" закрывается.																																																																																																																
6	Сохраните конфигурацию в своем проекте командой меню Station > Save and compile [Станция > Сохранить и скомпилировать] .	Выполненные вами настройки сохранены в проекте.																																																																																																																
7	Загрузите свою конфигурацию командой PLC > Load to module... [ПЛК > Загрузить в модуль] при CPU, находящемся в состоянии STOP.	Данные загружены из PG в ваш CPU.																																																																																																																
8	Закройте HW Config командой Station > Close [Станция > Закрыть] .	Теперь вы снова находитесь в SIMATIC Manager.																																																																																																																

4-й шаг: Включение в программу пользователя

Шаг	Действие	Результат
1	В SIMATIC Manager откройте проект "ZEn26_03_TF____31xC_Pos" в каталоге \Siemens\STEP7\Examples с помощью команды File > Open... > Sample projects [Файл > Открыть... > Примеры проектов]	Открывается разделенное на две части окно с названием проекта.
2	Щелкните дважды на программе S7 "Digital 1 First steps [Цифровые выходы 1 – Первые шаги]".	В правом окне отображаются папки "Sources [Исходные тексты]", "Blocks [Блоки]" и "Symbols [Символы]".
3	Щелкните дважды на папке "Blocks [Блоки]".	Отображаются все блоки программы S7.
4	Скопируйте отсюда все блоки в каталог своего проекта SIMATIC 300 Station > CPU3xx > S7 Program > Blocks . Блок Имя Описание (в строке символов) OB1: CYCLE_EXC Циклическая программа OB100: COMPLETE RESTART Новый пуск: Сброс сигналов управления FC1: GETST_D Пример 1: DIGITAL, первые шаги SFB46: DIGITAL SFB POS DIGITAL DB6: DI_DIGITAL Экземплярный DB для SFB DIGITAL VAT_GETST_A: VAT_GETST_A Таблица переменных Примечание: В блоке COMPLETE RESTART (OB 100) выполните настройку значений для расстояний переключения и отключения.	
5	В SIMATIC Manager выберите команду SIMATIC 300 Station > CPU3xx > S7 Program > Blocks	Отображаются все блоки программы S7.
6	Загрузите все находящиеся здесь блоки S7 в свой CPU через PLC > Download to CPU [ПЛК > Загрузить в CPU] (CPU в состоянии STOP).	Программа и конфигурация загружаются из PG в CPU.

5-й шаг: Пробный прогон

Шаг	Действие	Результат
1	В своем проекте, в каталоге "Blocks" дважды щелкните на таблице переменных "VAT_GETST_A".	Отображается таблица переменных для наблюдения и управления.
2	Перейдите в режим Online через PLC > Connect to > Configured CPU [ПЛК > Подключиться к > Спроектированный CPU] .	Справа внизу всплывает состояние "STOP" CPU.
3	Перейдите в режим наблюдения через Variable > Monitoring [Переменная > Наблюдение] .	В столбце "Status value [Состояние]" отображаются текущие значения операндов.
	<p>Осторожно</p> <p>На следующих двух шагах тестирования вы запускает привод. Вы можете остановить привод следующими способами:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Снова установить на 0 и активизировать управляющее значение для направления • Снова установить на 0 и активизировать управляющее значение для деблокировки привода • Перевести CPU в состояние STOP 	

Шаг	Действие	Результат
4	Переключите CPU в RUN.	Справа внизу всплывает состояние "RUN" CPU.
5	Выполните следующие тесты. Сделайте действительными управляющие значения с помощью Variable > Enable control values [Переменная > Разблокировать управляющие значения] .	
	<p>Стартстопный режим Выполните следующие настройки: MODE_IN = 1: Выбор стартстопного режима DRV_EN = 1: Деблокировка привода SPEED: Скорость, 0 – медленный ход, 1 – быстрый ход Пуск привода: DIR_P = 1: перемещение в положительном направлении DIR_M = 1: перемещение в отрицательном направлении</p> <p>Примечание: Режим позиционирования невозможен, если вы разблокировали обе переменных DIR_P и DIR_M.</p>	<p>В столбце "Status value [Состояние]" вы можете наблюдать состояния следующих сигналов: ST_ENBL = 1: Пуск разрешен MOD_OUT = 1: Текущий режим: "Стартстопный" WORKING = 1: Происходит перемещение ACT_POS: Текущее фактическое значение положения (позиция)</p>
	<p>Режим работы "Относительное пошаговое перемещение" Выполните следующие настройки: MODE_IN = 4: Выбор относительного пошагового перемещения DRV_EN = 1: Деблокировка привода TARGET: Величина перемещения в импульсах SPEED: Скорость, 0 – медленный ход, 1 – быстрый ход Пуск привода: DIR_P = 1: относительное пошаговое перемещение в положительном направлении DIR_M = 1: относительное пошаговое перемещение в отрицательном направлении</p>	<p>В столбце "Status value [Состояние]" вы можете наблюдать состояния следующих сигналов: ST_ENBL = 1: Пуск разрешен MOD_OUT = 4: Текущий режим: "Относительное пошаговое перемещение" WORKING = 1: Происходит перемещение ACT_POS: Текущее фактическое значение положения (позиция) POS_RCD = 1: Позиция достигнута</p>

Диагностика и устранение ошибок

Ошибки могут возникать из-за неправильных действий оператора, неправильного подключения или противоречивой параметризации.

Как можно диагностировать такие ошибки и сообщения, описано в Руководстве в главе "Обработка ошибок и прерываний".

Пример

Проект "ZEn26_03_TF____31xC_Pos" содержит и другие примеры, которые вы можете использовать, чтобы правильно сориентироваться. Вы можете настроить все примеры в соответствии с вашими собственными приложениями.